

Şasi > Asma > Arka aks salıncağı > yanlış, eksik, gevşetilmiş parçalar, 0033890100

< aramaya geri dön

Belgeyi kaydet / yazdır



## Teknik bildirim

Arka aks salıncağı yanlış, eksik, gevşetilmiş parçalar, 0033890100  
BMW; 5 Touring (F11); 528 i xDrive; kW: 180

### Referans numarası(ları): 0033890100

#### Hata semtomları:

yanlış sıkma momenti

#### Sebepler:

Üretim hatası.

#### Yardım:

Salıncak sıkma torqu(lar) düzeltilmelidir.

#### Yayınlarn tarihi:

2014/07/21

#### Aşağıdaki araçları ilgilendirir:

| Model                  |
|------------------------|
| 5 (F07, F10, F11, F18) |
| 6 (F06, F12, F13)      |
| 7 (F01, F02, F03, F04) |
| X5 (F15)               |
| X6 (F16)               |

Bu işlem sadece yetkili atölye tarafından faturalandırılır.

Araç kimlik numarası, araç üreticisinin erişimi yoluyla aracın hala bu durumdan etkilenip etkilenmediğini kontrol edilebilir.

### Gerekli süreler/dönü momentleri

#### Düzeltilme zamanı

|  |       |
|--|-------|
| Salıncak sıkma torqu(lar) düzeltilmelidir. | 0,25h |
|--|-------|

#### Sıkma momentleri


|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| vida (1) | (bkz. resim) | 165 Nm + 45° |
|----------|--------------|--------------|

### Hareket tarzı

Salıncak sıkma torqu(lar) düzeltilmelidir. (1)

Daha fazla ayrıntı için, lütfen teknik destek bölümüne başvurunuz.

#### Resim

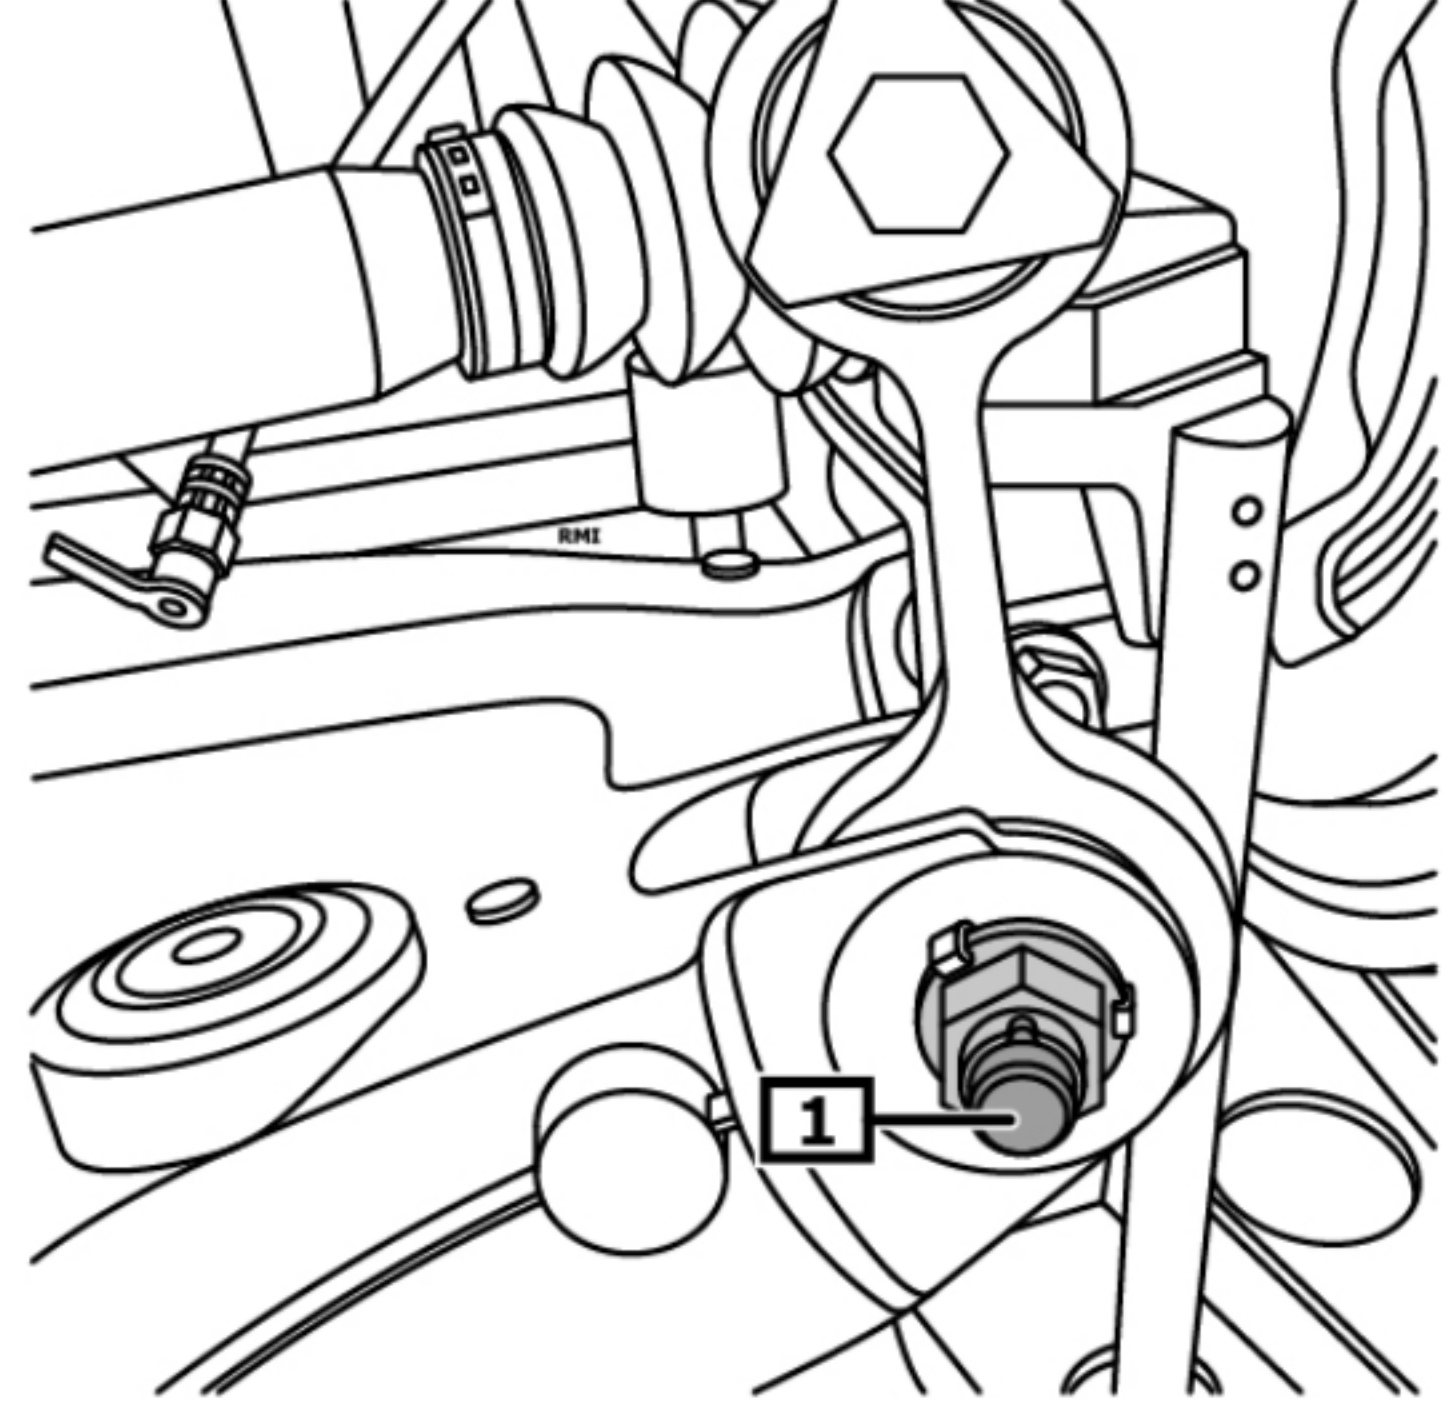

1 vida

Onarım/bakım çalışmaları otomobil alanında (ö m. mekanikçi, elektrikçi, mekatronikçi) eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Alternatif olarak onarım eğitilmiş ve tecrübeli bir mekanikçi tarafından da gerçekleştirilebilir.

#### ZF Friedrichshafen AG

ZF Services

Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany

Technical Support Tel/Phone: +49 9721 475 5555

Fax: +49 9721 475 5556

techsupport.zf-services@zf.com

www.zf.com

© by ZF Friedrichshafen AG

↓ Belgeyi kaydet / yazdır